



ООО «НПП «Спектр»	Технологическая инструкция по нанесению системы покрытия на основе грунтовки ЦЕРТАКОР/CERTACORPOLISIL и материала ЦЕРТАКОР/CERTACOR 110 на бетонные и железобетонные поверхности	Страница 1 из 4 Дата актуализации 15.12.2020
-------------------	--	--

**СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ  
CERTACORPOLISIL, CERTACOR110  
ТУ 2312-034-49248846-2015**

Материалы лакокрасочные полиорганосилоксановые,  
атмосферостойкие, термостойкие,  
для долговременной защиты бетонных поверхностей  
при эксплуатации в условиях промышленной атмосферы

<b>Общие положения</b>	Технологическая инструкция определяет технологию и особенности окрашивания системы покрытия на основе материалов CERTACORPOLISIL и CERTACOR 110, предназначенной для защиты бетонных и железобетонных конструкций, в том числе дымовых труб, тоннелей, фасадов зданий и сооружений, башенных стволов бетонных градирен, фундаментов опор и опор контактной сетей, тоннелей и др. объектов. По заключению АО «ЦНИИС» прогнозируемый срок службы системы покрытия на основе материалов CERTACORPOLISIL и CERTACOR 110 в промышленной атмосфере умеренного и холодного климата (УХЛ 1) составляет 25 лет. По согласованию с разработчиком инструкции при проведении окрасочных работ возможна ее корректировка.
<b>Подготовка поверхности</b>	Подготовку бетонных поверхностей строительных конструкций необходимо производить в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85 и СНиП 02.03.13-88. Бетонная поверхность не должна иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, сколов ребер, масляных пятен, грязи, пыли, льда, снега, слоев старой краски, имеющей слабое сцепление с поверхностью. При наличии на бетонной поверхности выступов, непрочно держащихся частиц бетона, пятен ГСМ, цементного молочка и неровностей они должны быть удалены или заглажены перед окрашиванием для улучшения адгезии покрытия.
Обследование состояния бетона	Бетон после укладки должен быть выдержан перед нанесением покрытия не менее 28 суток. Влажность бетонного основания до глубины 20 мм должна быть не более 4% (по массе). Лучшим способом контроля является тест с полиэтиленовой пленкой*. Прочность бетонного основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа. Прочность бетонного основания на растяжение должна быть не менее 1,5 МПа. Поверхность бетона должна быть сухой, на поверхности бетона не должно быть пленочной влаги. * Полиэтиленовую пленку размером 1,0м x 1,0м закрепляют на бетонной поверхности и оставляют на 24 часа. Если поверхность под пленкой потемнела, то в бетоне еще много влаги и его необходимо сушить.
Дефекты бетона	Не допускается наличие жировых и смоляных пятен на бетонной поверхности. После вырубания пятен участки поверхности в зависимости от глубины вырубки необходимо заделать цементным раствором или зашпательовать. В случае применения шпательочных смесей любых типов для выравнивания дефектов бетонной поверхности материал CERTACOR POLISIL допустимо наносить на сухую поверхность в соответствии с технологическими инструкциями.
Требования к чистоте поверхности	Наилучшим механическим способом подготовки поверхности бетона перед окрашиванием является дробеструйная обработка, при которой вскрываются все скрытые дефекты поверхности, удаляются слабые места и загрязнения, а также увеличивается реальная площадь контакта покрытия с бетонной поверхностью. Для дробеструйной обработки используется абразивоструйная напорная установка с применением чугунной или стальной колотой дроби по ГОСТ 11964 грануляцией до 2,0 мм. В случае невозможности применения абразивоструйного способа подготовки поверхности очистку следует проводить шлифовальными машинами и механизированным инструментом. Для выравнивания поверхности бетонного основания необходимо использовать фрезеровочные машины и инструмент. Отклонение ровности основания должно быть не более 4,0 мм на 2-х метровой рейке при измерении в 5-ти направлениях.
Обеспыливание	После очистки поверхности ее необходимо тщательно обеспылить с помощью промышленного пылесоса или сжатого воздуха, очищенного от масла и влаги.
Ранее окрашенные бетонные поверхности	При подготовке ранее окрашенных бетонных поверхностей в случае совместимости покрытия на основе CERTACOR 110 с предыдущим покрытием, допускается удалять только слабо адгезированные участки последнего. Для обеспечения лучшей адгезии покрытий рекомендуется придание шероховатости старому покрытию с помощью механизированного инструмента или металлических щеток.
<b>Температура эксплуатации</b>	От минус 60°С до +350°С ** **- красный, синий, желтый цвета, в т.ч. их оттенки до 250°С - остальные цвета до 350°С
<b>Грунтовка</b>	В качестве пропиточной грунтовки перед окрашиванием бетона материалом CERTACOR110 при температурах эксплуатации до 250°С рекомендуется применять материал CERTACORPOLISIL со степенью разбавления 10 % толуола (о-ксилола).
<b>Основной слой</b>	Нанесение материал CERTACOR 110 производить не менее чем в два слоя с толщиной покрытия 100-200 мкм. При необходимости допускается производить окраску металлических поверхностей материалом CERTACOR 110.
<b>Подготовка материалов</b>	Перед нанесением материал тщательно перемешать в таре с помощью механических устройств или ручным способом до однородности массы по всему объему. В случае образования пены или пузырей материал необходимо выдержать в таре до их исчезновения.



Разбавление	<p>Рекомендуемые растворители: толуол, о-ксилол, растворители CERTACORR, P-646.</p> <p><b>Не применять уайт-спирит, сольвент, бензин!</b></p> <p>Разбавление производить постепенно в количестве не более 10%, при перемешивании небольшими порциями (до 0,5 % от массы материала) до требуемого результата при нанесении (полного раскрытия угла и равномерности факела).</p> <p>Рекомендуемая рабочая вязкость материала по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром отверстия 4 мм при температуре 20°C в зависимости от метода нанесения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– пневматическое распыление – 17-35 с;</li> <li>– безвоздушное распыление – 35-70 с;</li> <li>– кистью, валиком – 30-50 с.</li> </ul> <p>Вязкость материала указана в сертификате качества.</p>								
При перерывах в работе материал должен храниться в плотно закрытой таре. Вначале работ его необходимо тщательно перемешать миксером и выдержать не менее 10 минут.									
<b>Нанесение материала</b>									
Условия нанесения	<p>Температура окружающей среды: от минус 30°C до плюс 40°C</p> <p>Относительная влажность воздуха не более 80 %.</p> <p><b>Запрещается</b> осуществлять процесс окрашивания в атмосферных условиях во время осадков, при скорости ветра более 10 м/сек. Температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°C выше точки росы.</p>								
Пневматическое распыление	<p>При пневматическом распылении рекомендуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности – 200-300 мм;</li> <li>- давление воздуха – 1,5-3,0 кгс/см<sup>2</sup>;</li> <li>- диаметр сопла – 1,5-2,5 мм.</li> </ul>								
Безвоздушное распыление	<p>При безвоздушном распылении (БВР) рекомендуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности 300-500 мм;</li> <li>– рабочее давление материала – 80-150 бар;</li> <li>– диаметр сопла безвоздушного распылителя дюйм (мм): 0,013 (0,33); 0,015 (0,38); 0,017 (0,43);</li> <li>– рекомендуемый угол распыления 20°, 30°, 40°, в особых случаях необходимо подбирать угол с учетом формы поверхности.</li> </ul>								
Нанесение кистью, валиком	<p>Применяются кисти из натуральных волокон и валики (велюр) разных конструкций и размеров. Нанесение краски кистью обеспечивает максимальную толщину сухого слоя 30-50 мкм. Нанесение материала валиком ограничивается плоскими поверхностями, в случае более сложных поверхностей его сочетают с окраской кистью.</p>								
Окрашивание труднодоступных мест	<p>На труднодоступные места (на поверхности сварных швов, торцевых кромок, болтовых и гаечных соединений и т.п.), а также на зону примыкания вертикальных поверхностей к горизонтальным, перед окрашиванием необходимо нанести дополнительный слой материала кистью.</p>								
<b>Важно!</b>	<p><b>При нанесении на окрашиваемой поверхности в диаметре отпечатка факела должна образовываться ровная «мокрая» пленка, без пропусков, подтеков, шагрени.</b></p> <p><b>Производство окрасочных работ на больших площадях во избежание видимых стыков необходимо осуществлять за один проход и с использованием материала одной партии.</b></p>								
Толщина покрытия	<p>Материал CERTACORPOLISIL наносится в один-два слоя с толщиной покрытия 20-30 мкм (по сухому слою).</p> <p>Материал CERTACOR 110 наносится <b>не менее</b> чем в 3 слоя. Толщина покрытия – 100-200 мкм (без учета шероховатости и грунтовочного слоя). Рекомендуемая толщина однослойного покрытия CERTACOR 110 при нанесении методом БВР – 50-80 мкм.</p> <p><b>Для оценки толщины покрытия применяют металлические контрольные образцы, окрашиваемые одновременно с защищаемой бетонной поверхностью.</b></p>								
Отрицательная температура	<p>При отрицательной температуре окружающего воздуха для нанесения заданной толщины, как правило, требуется нанесение дополнительных слоев.</p>								
Промывка оборудования	Оборудование следует промывать толуолом, о-ксилолом, растворителями CERTACORR, P-646.								
Межслойная сушка	<p>Минимальное время выдержки покрытия до нанесения следующего слоя при распылении, не менее, чем:</p> <table border="1" data-bbox="435 1771 1445 1832"> <tr> <td>Температура при нанесении, °C</td> <td>- 30</td> <td>0</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Время выдержки, мин</td> <td>90</td> <td>60</td> <td>30*</td> </tr> </table>	Температура при нанесении, °C	- 30	0	20	Время выдержки, мин	90	60	30*
Температура при нанесении, °C	- 30	0	20						
Время выдержки, мин	90	60	30*						
<p>*Допускается уменьшение времени межслойной сушки при высыхании покрытия «на отлип».</p> <p>Время межслойной сушки увеличивается в 2-3 раза при нанесении материала валиком или кистью в сравнении с методами распыления.</p>									
Расход материала	<p>Расход грунтовки CERTACORPOLISIL без разбавления при толщине покрытия 20-30 мкм составляет 120-150 г/м<sup>2</sup>. Расход материала CERTACOR 110 в системе покрытия при толщине 100 мкм составляет 330 г/м<sup>2</sup> (без учета технологических потерь, зависящих от способа нанесения, степени распыла, применяемого оборудования, квалификации рабочих, характеристики поверхности).</p>								



<b>Режим формирования покрытия</b>	Покрытие на основе системы CERTACORPOLISIL и CERTACOR 110 формируется при температуре окружающего воздуха.
<b>Окончательное формирование покрытия</b>	Время высыхания системы покрытия на основе материалов CERTACORPOLISIL и CERTACOR 110 до набора оптимальных свойств при +20°C – 72 часа.
<b>Транспортирование</b>	Кантование окрашенных изделий можно производить (мягкими стропами) через 24 часа после нанесения при температуре окружающего воздуха выше 0°C. Транспортирование и монтаж изделий допускается производить не ранее, чем через 72 часа после нанесения покрывного слоя. Не допускается выгружать изделия сбрасыванием, перемещать волоком. При отрицательных температурах время сушки покрытия до начала транспортирования увеличивается в 2-3 раза в зависимости от общей толщины покрытия.
<b>Ремонт покрытия</b>	Дефектные участки покрытия удаляют общепринятыми способами: - поверхность зачищают шлифовальной шкуркой; - обезжиривают о-ксилолом или растворителями CERTACORR, P-646 и высушивают, при этом зона обезжириваемой поверхности должна не менее чем на 30 мм превышать границы нанесения покрытия; - на дефектное место наносят материал CERTACORPOLISIL в один и CERTACOR 110 в несколько слоев для достижения необходимой толщины покрытия на зачищенном участке. Слои вновь нанесенного покрытия должны плавно перекрывать прилегающие слои основного покрытия не менее чем на 20мм. Время перекрытия материала CERTACOR 110 не ограничено.
<b>Хранение материала</b>	Гарантийный срок годности материалов CERTACORPOLISIL и CERTACOR 110 составляет 1 год со дня изготовления. Транспортировку материалов осуществлять по ГОСТ 9980.5. Материалы должны храниться в закрытой таре в сухом помещении, предохраняемом от прямого воздействия солнечных лучей и влаги при температуре от минус 30°C до плюс 40°C.
<b>Контроль качества работ</b>	На материалы CERTACORPOLISIL и CERTACOR 110, применяемые в производстве антикоррозионных работ, должны быть представлены сертификаты качества, подтверждающие их соответствие требованиям технических условий.
<b>Приемка материала</b>	При поступлении материалов для производства работ необходимо удостовериться в целостности тары, она не должна иметь повреждений и иметь четкую маркировку со следующими обозначениями: - название материала; - наименование и адрес изготовителя; - номер партии; - дата производства; - срок годности; - количество материала.
<b>Контроль очистки поверхности</b>	При приемке подготовленной поверхности необходимо контролировать следующие параметры: – отсутствие жировых и масляных загрязнений; - отсутствие пыли; - отсутствие влаги. По СНиП 3.04.03 поверхность должна соответствовать требованиям: - класс шероховатости – 3-III (расстояние между выступами и впадинами свыше 0,6 до 1,2 мм); - суммарная площадь отдельных раковин и углубления на 1 м <sup>2</sup> при глубине раковин до 2 мм – до 0,2 %; - поверхностная пористость – до 5% (низкая пористость). Подготовленная бетонная поверхность должна иметь текстуру наждачной бумаги средней зернистости с плотным прилеганием зерен, не допускающим осыпания в виде пыли. Чистая поверхность бетона не должна оставлять следов при протирании ее черной тряпкой.
<b>Контроль при нанесении материала</b>	Перед началом нанесения и в процессе нанесения материала контролируются следующие параметры: - климатические параметры; - однородность состава; - соответствие вязкости требованиям настоящей инструкции; - качество и количество нанесенных слоев материала и полосового окрашивания; - продолжительность сушки каждого слоя; - толщину мокрого слоя покрытия; - толщину сухого слоя покрытия. При визуальном контроле невооруженным глазом на контролируемом покрытии не должно обнаруживаться пропусков, наплывов и подтеков, инородных включений, участков отслоения покрытия.

**Требования безопасности**

Охрана труда и техники безопасности осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.3.005 и по техническим документам производителя работ с учетом свойств материала.

Токсичность и пожароопасность материалов обусловлена наличием в их составе растворителей толуола и о-ксилола.

Толуол и о-ксилол по степени воздействия на организм человека относятся к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007, ПДК в воздухе рабочей зоны – 150/50 мг/м<sup>3</sup>.

При нанесении материалов в атмосферных условиях необходимо следить за надлежащим проветриванием рабочей зоны. Применять средства индивидуальной защиты (для защиты органов дыхания, глаз, рук). При попадании ЛКМ на кожу удалить его очищающим кремом, затем промыть водой с мылом и нанести крем для кожи.

Категорически запрещается производить нанесение материалов в закрытых помещениях, ямах, колодцах. Материалы CERTACORPOLISIL и CERTACOR 110 относятся к легковоспламеняющимся жидкостям в связи с наличием толуола и о-ксилола. Температура вспышки толуола 4°C, о-ксилола 24°C, температура самовоспламенения толуола 536°C, о-ксилола 494°C.

В помещении для хранения и производства работ с лакокрасочными материалами и растворителями запрещается использование открытого огня (в т.ч. спичек, зажигалок и т.п.), искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении, эти помещения должны быть оснащены приточно-вытяжной вентиляцией и средствами пожаротушения.

Используемое электрооборудование должно иметь надежное заземление.

При механической обработке поверхности необходимо пользоваться респираторами, рукавицами и защитными очками, а также соблюдать правила безопасной эксплуатации применяемых механизмов и инструментов.

При работе с лакокрасочными материалами необходимо соблюдать правила безопасной работы с токсичными и горючими материалами.

**Запрещается:**

– в зоне радиусом 25 м от места ведения работ курить, разводить огонь и производить сварочные работы;

– хранить на рабочем месте более суточного запаса материалов, при этом хранить материалы на рабочем месте следует только в исправной герметичной таре.

В случае загорания материалов необходимо пользоваться следующими средствами пожаротушения: песком, кошмой, асбестовым одеялом, огнетушителем пенным или углекислотным, пенными установками.

**Примечание**

В связи с тем, что подготовка поверхности, хранение материала, способ и качество нанесения, а так же и условия работ в целом находятся вне контроля производителя лакокрасочного материала, то исполнитель работ несет ответственность за его профессиональное использование.

В случае возникновения вопросов, связанных с процессом производства окрасочных работ с использованием материалов CERTACORPOLISIL и CERTACOR 110, исполнители всегда могут получить оперативную консультацию специалистов ООО «НПП «Спектр».

Разработчик инструкции –  
ООО «НПП «Спектр»  
Главный технолог  
Толстошеева С.И.